doi: 10.7690/bgzdh.2014.05.023

# 固体火箭发动机燃烧室射线检测缺陷评判与典型影像

贾庆龙<sup>1</sup>, 曹勤峰<sup>2</sup>, 陈永钊<sup>3</sup>, 刘荣臻<sup>3</sup>, 李鹏鹏<sup>1</sup>

(1. 中国人民解放军 96630 部队,北京 102206; 2. 中国三江航天集团公司总部办公室,武汉 430040;
3. 中国航天科工集团第六研究院 8610 厂,湖北 宜昌 444200)

摘要:根据固体发动机的结构和生产工艺,将发动机燃烧室射线检测缺陷分为8大类14小类。对传统的底片判读原则进行了发展,提出了针对固体发动机的"位置-形状-密度"影像评判方法,并对衬层与药柱脱粘缺陷进行 了验证性分析。最后,给出了部分缺陷的工业 CT 或射线照相典型影像,对于指导固体发动机射线检测缺陷评定具 有一定的经验价值。

关键词:固体火箭发动机;射线检测;缺陷分类;缺陷评判;典型影像中图分类号:TJ711.06 文献标志码:A

# Evaluating Method and Typical Images of Defects for Solid Rocket Motors Combustion Chamber X-Ray Testing

Jia Qinglong<sup>1</sup>, Cao Qinfeng<sup>2</sup>, Chen Yongzhao<sup>3</sup>, Liu Rongzhen<sup>3</sup>, Li Pengpeng<sup>1</sup>

(1. No. 96630 Unit of PLA, Beijing 102206, China; 2. Headqurter Office, China Sanjiang Space Group Corporation, Wuhan 430040, China; 3. No. 8610 Factory, No. 6 Research Institute, China Aerospace Science & Industry Corporation, Yichang 444200, China)

**Abstract:** According to structure and production engineering of solid rocket motor (SRM), defects of chamber were classified into 8 groups and 14 categories. Based on traditional method of film assess, this paper presents location-geometry-density defects evaluating method, and analyzes liner-propellant debonding through it. Finally, some typical defects images of CT and radiography were given, which were experiences to nondestructive testing personnel of SRM.

Keywords: solid rocket motor; x-ray testing; defects classifying; defects evaluating; typical images

## 0 引言

固体火箭发动机装药燃烧室在绝热制作、装药 工艺、固化冷却、长期贮存、长途运输、战备值勤 和点火发射期间要承受各种内部应力和外部载荷 的作用,同时受温湿度等贮存条件的影响,其绝热 层、衬层、药柱之间将发生物理和化学性质的变化, 它们的共同作用将破坏固体火箭发动机的结构完 整性<sup>[1]</sup>,导致各粘结界面、绝热层和药柱内产生缺 陷。这些缺陷在火箭发动机工作时将可能产生超燃 表面,严重影响其可靠性和安全性;因此,对固体 火箭发动机装药燃烧室采用可靠的无损检测技术检 测来评判缺陷,已经成为固体推进研究领域的重要 课题。

国外自 20 世纪 60 年代开始进行固体发动机射 线检测技术与应用研究,缺陷评判方法有光密度比 法和密度比较法等<sup>[2-4]</sup>。我国已开展固体发动机加速 器检测近 30 a,基本具备了照相、工业 CT 和数字 成像的检测能力<sup>[5-8]</sup>。但因开展单位少、产品数量有 限,对发动机缺陷及评判一直没有形成系统的结论, 影响了该领域快速、有序的发展。近年来,随着检 测手段的不断更新以及产品种类和数量的不断增加,对发动机缺陷的认识日趋全面。针对我国固体 发动机生产工艺,笔者提出射线检测缺陷分类,规 范了发动机缺陷评定的基本方法,并给出了各种典 型缺陷的影像,对于指导固体火箭发动机射线检测 具有较好的参考价值。

### 1 缺陷的定义与分类

## 1.1 固体火箭发动机缺陷的定义

国标对无损检测缺陷定义为:尺寸、形状、取向、位置或性质对零件的有效使用会造成损害,或 不满足规定验收标准要求的不连续性<sup>[9]</sup>。据此,固 体火箭发动机装药燃烧室射线检测缺陷可描述为装 药燃烧室壳体、绝热层、衬层及药柱等结构内部或 粘接界面的尺寸、形态、密度的任何不满足设计要 求的不连续性。

#### 1.2 固体火箭发动机缺陷的分类

目前,国内外尚没有针对发动机燃烧室射线检测缺陷的统一分类标准。GJB3387—1998《火箭发动机术语》提出了粘接界面脱粘的概念<sup>[10]</sup>。为了

收稿日期: 2013-12-17; 修回日期: 2014-01-18

作者简介:贾庆龙(1980-),男,山东人,硕士,工程师,从事固体火箭发动机无损检测与质量评判研究。

更加清晰明确表达脱粘的特征,笔者将粘接界面扩展为壳体与绝热层、绝热层与衬层、衬层与药柱、 药柱与药柱、绝热层与绝热层、等界面。 QJ2482—1993《复合固体推进剂及装药术语》规定 了13种缺陷,分别是渗胶、发粘、裂纹、划痕、 凹痕、疏松、气泡、内聚破坏、脱粘、起皱、流挂、 脱湿和迁移<sup>[11]</sup>。其中,渗胶、发粘、划痕、凹痕 是表观缺陷,不需要射线检测就能发现;内聚破坏 在发动机内部将以体积或面积缺陷表现出来,射线 检测的影像上表现为脱粘或气泡;起皱出现在药柱 内就是夹杂物,脱湿和迁移是微观物理化学反应, 高能 X 射线检测技术尚不能发现。

综合以上文献,发动机燃烧室射线检测缺陷除 了包括裂纹、脱粘、气泡、夹杂、流挂外,笔者又 提出疏松、盖层凹陷、厚度异常等缺陷种类,丰富 了原有缺陷性质的种类。累计发动机燃烧室射线检 测缺陷分 8 大类、14 小类,详见表 1。

#### 表 1 固体发动机燃烧室射线检测常见缺陷分类

序号	缺陷类型	缺陷具体分类
1	脱粘	衬层与药柱脱粘
		绝热层层间脱粘
		人工脱粘层根部脱粘
2	气泡	绝热层气泡
		绝热层层间密集气泡
		药柱气泡
3	裂纹	药柱裂纹
4	疏松	绝热层疏松
		药柱疏松
5	衬层流挂	衬层流挂
6	夹杂物	高密度夹杂物
		低密度夹杂物
7	盖层凹陷	盖层凹陷
8	绝热层厚度异常	绝热层厚度异常

## 2 缺陷评判方法

#### 2.1 基本要求

固体火箭发动机有别于一般工件,其射线检测 具有以下特点:1)固体发动机结构复杂、材料多样, 缺陷种类及产生机理独特;2)射线检测手段多样、 技术先进,包括射线照相、工业CT、实时成像等, 对人员素质要求高;3)缺陷产生的危害性大,判定 难度高。因此,对于固体火箭发动机射线检测缺陷 进行正确识别与评判需要深厚的理论基础和丰富的 实践经验。首先是掌握固体火箭发动机射线检测的 基本工艺、成像原理,熟悉基本评片技术;再次是 掌握固体火箭发动机结构、材料和工艺知识,了解 全寿命过程中所受载荷及应力分布情况;最后要掌 握固体火箭发动机射线检测典型缺陷类型、形态、 分布规律和识别方法。笔者将主要对缺陷评判方法 以及典型缺陷影像进行分析。

# 2.2 评判方法

射线检测图像缺陷经历了人工和自动评判2个 过程。目前,焊缝X射线数字图像已经能够实现缺 陷的自动识别、定量和评级<sup>[12]</sup>。固体火箭发动机射 线检测图像的数字化分析或缺陷自动评判技术尚不 成熟,还是以人工评判为主,且没有形成统一的评 定方法。笔者根据传统底片评定的原则,结合固体 发动机的实际情况,提出了通过对缺陷位置、几何 形状和光学密度进行分析的"位置-形状-密度"的 三要素评判方法。

# 2.2.1 影像位置

缺陷影像在发动机上的位置,是判断影像缺陷 类型的首要依据。缺陷在发动机中出现的位置常具 有一定的规律,如脱粘一般出现在各粘接界面处, 气泡多出现在推进剂内部,裂纹以接近推进剂内表 面居多,衬层流挂一般靠近衬层表面等。

# 2.2.2 几何形状

影像的几何形状常是判断缺陷性质的最重要依据。不同类型的缺陷具有不同的几何形状和空间分 布特点。缺陷影像是缺陷几何形状按照一定物理规 律的投影,缺陷影像形状与缺陷实际的几何形状密 切相关。分析影像的几何形状应先确定单个或局部 缺陷影像的形状,再总观多个或整体缺陷影像的分 布,最后确定缺陷影像轮廓线特点。

#### 2.2.3 光学密度

缺陷影像的光学密度高低及分布是判断缺陷 类型的另一个重要方面。不同性质的缺陷因自身材 料或结构不同,对射线的吸收不同,形成缺陷影像 的光学密度也不同。评定时,先通过与正常结构影 像密度比对确定识别区域,再通过缺陷与黑度之间 的量化关系确定缺陷性质,如推进剂内部一定体积 的气泡与同等体积的低密度区的光学密度是不一 样的。

#### 2.3 典型缺陷分析

衬层与药柱脱粘是大型帖壁浇注发动机燃烧室 典型缺陷之一。该缺陷主要出现在发动机粘接界面 应力较大的区域,如前后机口药柱与绝热层粘接面、 人工脱粘根部向封头延伸界面。名义上称作"衬层 与药柱脱粘",但因衬层厚度较薄和影像分辨率限制,真实脱粘区并不止衬层与药柱粘接界面,有 3种可能,分别是衬层与绝热层界面脱开、衬层与药柱粘接界面脱开和衬层自身材料的撕裂。实际脱开界面由解剖试验确定,但从影像学角度统称为衬层与药柱脱粘。下面采用"位置-形状-密度"三要素方法对衬层与药柱脱粘的工业 CT 图像和射线照相影像进行分析。

2.3.1 工业 CT 影像

影像位置:断层位置多在发动机前后封头或自 封头到筒体段过渡范围,缺陷影像位于药柱与绝热 层贴合处。影像几何形状:连续或间断分布于绝热 层内圆周的弧线,两端细小,中段稍粗,随绝热层 厚度变化而起伏,轮廓清晰,整体相对扫描旋转中 心不对称。影像光学密度特点:影像鲜明,光学密 度显著高于绝热层光学密度,略低于空气光学密度 或与之相当,影像整体光学密度一致,粗弧线光学 密度比细弧线光学密度高。

衬层与药柱脱粘缺陷 CT 图像和发动机断层结构示意图见图 1 和图 2。

衬层与药柱脱粘



图 1 衬层与药柱脱粘缺陷 CT 图像



图 2 发动机断层标准结构

2.3.2 高能 X 射线切线照相影像

影像位置:多位于发动机前后机口或前后封头 位置,绝热层与药柱之间,紧贴绝热层或与之平行, 一般起于人工脱粘层根部。影像几何形状:缝隙状, 呈两端尖中间阔的柳叶状,影像宽度明显大于正常 涂覆衬层厚度,轮廓清晰,整体走势随绝热层型面 而起伏,药柱内多见与脱粘趋势一致的投影影像。 影像光学密度:影像鲜明,高于正常衬层光学密度, 明显高于绝热层与药柱光学密度,与空气光学密度 相当,影像整体光学密度一致,缝隙宽者比细者光 学密度高。

衬层与药柱脱粘缺陷射线照相图像和发动机结 构剖面示意图见图 3 和图 4。



图 3 衬层与药柱脱粘缺陷射线照相图像





# 3 结论与展望

众所周知,固体火箭发动机工作失效将带来灾 难性事故和巨大的社会、经济损失。高能 X 射线检 测经过半个多世纪的发展,已经成为降低和规避固 体火箭发动机质量风险行之有效的方法,是提高和 稳定发动机质量的重要手段。笔者提出的缺陷位置、 几何形状和光密度分布的三要素分析方法,适用于 高能 X 射线工业 CT 和射线照相 2 种手段。随着计 算机技术的发展,检测图像的评判方法也突破常规, 向数字化和自动化方向发展,主要表现在:1) 用蒙 特卡罗方法模拟高能 X 射线检测过程,建立工件及 缺陷数学模型,数值仿真复杂结构体的缺陷成像, 辅助缺陷评定<sup>[13]</sup>; 2) 将图像处理与人工神经网络 相结合,对缺陷进行自动评定。

笔者对金属壳体发动机燃烧室缺陷进行了定义 与分类,并给出了典型缺陷图集,非常有实用价值。 但随着越来越多的新材料和新工艺在发动机中的应 用,尤其密度小、综合性能更优的复合材料的应用, 也出现一些新的缺陷,如树脂断裂、分层、空隙、 树脂堆积等,有待进一步研究和实践积累。

# 参考文献:

- 邢耀国.固体火箭发动机装药缺陷失效判定研究的发展和展望[J].固体火箭技术,2004,27(2):126-129.
- [2] Criscuolo E. L., Holloway J. A., Polansky D., et al. Radiography of large solid propellant rocket motors[C]. San Francisco, Calif: Symposium on nondestructive testing in the missile industry, ASTM, 1959: 3-11.
- [3] Frank. C. Hund. Nondestructive testing of solid propellant missile motors[C]. Los Angeles, Calif: Symposium on recent developments in nondestructive testing of missiles and rockets, ASTM, 1962: 62–84.
- [4] James. H. Bly, E. Elfred. Burrill. High energy radiography
- 附录:固体火箭发动机燃烧室典型缺陷影像

in the 6-to30-MeV range[C]. San Francisco, Calif: Symposium on nondestructive testing in the missile industry, ASTM, 1959: 20–39.

- [5] 刘荣臻. 固体火箭发动机工业 CT 检测技术[J]. 战术导 弹技术, 2008, 29(5): 92-96.
- [6] 刘富刚. QJ 2609—1994 固体火箭发动机燃烧室高能 X 射线探伤方法[S]. 北京:中国航天工业总公司, 1994.
- [7] 刘富刚,苏志军.固体火箭发动机高能X射线照相无损 检测技术研究[J].无损检测,2005,29(5):10-12.
- [8] 顾乐明,周子锐,李波,等.多管火箭炮发射系统检测 设备的技术研究[J]. 兵工自动化,2012,31(10):86-89.
- [9] 阎建芳,许遵言.GB/T 12604.2—2005 无损检测术语射 线检测[S].北京:国家标准化管理委员会,2005.
- [10] 王莉. GJB3387—1998火箭发动机术语[S]. 北京:国防 科学技术委员会,1998.
- [11] 杨凤仪,徐文钊,林适中,等.QJ2482—1993 复合固体 推进剂及装药术语[S].北京:中国航天工业总公司, 1993.
- [12] 付丽琴,韩焱,陈树越. X射线数字成像检测中缺陷的 自动评判技术[J]. 中北大学学报,2005,26(6): 447-450.
- [13] Ravindran V R, Sreelekshmi C, Mahadevan Pillai V P. Mathematical modelling of the X-ray image of solid rocket motor for quantitative analysis[J]. Insigh: Non-destructive testing & condition monitoring, 2006, 48(1): 21-25.







附图 3 人工脱粘层根部脱粘 CT 图像



附图 2 绝热层层间脱粘切线照相影像



附图 4 人工脱粘层根部脱粘切线照相影像



附图 5 绝热层气泡 CT 图像



附图 7 绝热层内密集气泡 CT 图像



附图 9 药柱裂纹



附图 11 药柱内疏影像







附图 8 绝热层内密集气泡切线照相影像(与图 7 对应)



附图 10 绝热层内疏松照相影像



附图 12 衬层流挂 CT 影像







附图 15 盖层凹陷 CT 影像

各 绝热层厚度异常

附图 16 绝热层厚度异常照相影像

附图 14 低密度夹杂 CT 图像

(上接第 60 页)

# 4 结束语

直流小电流穿心输入传感器设计中最关键部分 是交流激磁振荡电路,这部分电路的性能直接决定 了整机的性能,应注意以下几点<sup>[5-6]</sup>:

 首先保证振荡器能正常振荡,要选用翻转速 度足够快的运放。而且为了保证波形对称性好,振 荡稳定性好,运放的失调和漂移也要尽量小。

2)任何互感器要降低误差,都要尽量减小磁滞效应的影响,磁环材料的磁滞回线面积要尽可能小,这就要求磁环的材料具有足够高的磁导率和足够软的软磁性。但是为了不使振荡波形失真,还要求磁环材料有足够大的线性范围,不容易磁饱和。幅度大小既便于后面的测量,又不会因过大而使互感器磁环饱和。

3) 适当地选择运放的电源电压, 使振荡幅度大 小既便于后面的测量, 又不会因过大而使互感器磁 环饱和。

## 参考文献:

- [1] 李继凡,等. 精密电气测量[M]. 北京: 计量出版社, 1984: 29-30.
- [2] 华中工学院电测教研室.常用电工仪表与测量[M].北京:机械工业出版社,1985:380-384.
- [3] 袁绿明. 电磁测量[M]. 北京: 机械工业出版社, 1982: 683-684.
- [4] 陈志毅,周穗华,吴志东.低频感应式磁传感器优化设 计[J]. 四川兵工学报,2013,34(4):123-124.
- [5] 靳智,沈培辉,刘凯. 电磁轨道炮电枢的运动特性研究[J]. 兵工自动化,2013,32(12):1-3.
- [6] 裴春兰, 潘旭东, 雍松林, 等. 一种时序控制系统电磁 兼容的实现[J]. 兵工自动化, 2013, 32(6): 52-55.